


Monitorovanie

Zobrazova Monitorovanie

Zobrazova typu Monitorovanie, umiestnený v grafickej schéme, umožňuje zobraziť údaje z monitorovacej databázy. Požiadavky na zobrazenie údajov špecifikujú funkcie `%HI_SetLogDBObject` a `%HI_SetLogDBByMask`.


Skript aktívnej schémy umožňuje nastaviť **textový štýl** pre zobrazova - funkcia `%HI_SetFontSyle` (poznámka: návrat k default štýlu - `%HI_SetFontSyle(refId, 0)`)

Vytvorenie zobrazovaa Monitorovanie

1. V nástrojovej lište **Kreslenie** stlačte tlačidlo **Monitorovanie** .
2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh zobrazovaa a kliknite myšou.
3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiahly roh zobrazovaa a kliknite myšou.

Konfigurácia parametrov zobrazovaa Monitorovanie prebieha v **paletke Pripojenie objektu** prostredníctvom nasledujúcich záložiek:

Parametre

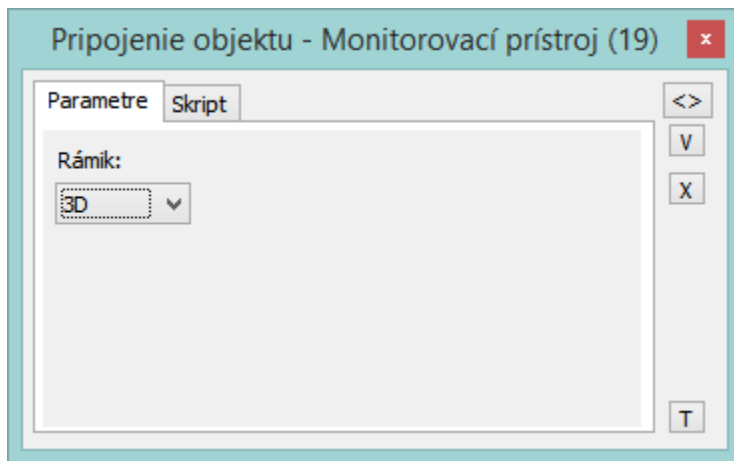

Rámik

Parameter umožňuje zobraziť / nezobraziť rámik. Na výber sú možnosti:

- Nekresli
- Kresli
- 3D

Skript

Referenčná premenná

Služi na pomenovanie zobrazovaa pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.

Metadáta

Priradenie aplikovaných dát (**metadáta**) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom "...".

Udalos

Parameter nemá v prípade tohto objektu význam.

Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Zobrazova **Monitorovanie** nie je podporený.

Viac pravidiel na stránke [Pravidlá kreslenia a vlastností objektov pre D2000 Tenký klient](#).



Súvisiace stránky:

[Zobrazovae](#)

[Funkcie pre prácu so zobrazovaom typu Monitorovanie](#)